

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	34.97027	施設ID
小屋の洞橋 (フカナ)	伊豆スカイライン	静岡県伊豆市冷川		経度	139.04416	34.97027,139.04416
管理者名	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)	
静岡県道路公社	河川	無	自専道	二次	無	

道路橋毎の健全性の診断

告示に基づく健全性の診断の区分
II

橋梁諸元

架設年度	橋長	幅員	橋梁形式
1963	14.6	7.3	上部構造 321-③RC橋_RC T桁
			下部構造 11-重力式橋台
			基礎構造 0-直接基礎

※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。

技術的な評価結果

定期点検実施年月日	2024.11.7	定期点検者
-----------	-----------	-------

	想定する状況							
	活荷重		地震		豪雨・出水		その他	
橋(全体として)	A		B		A		()	B
上部構造	A	写真番号	A	写真番号	A	写真番号	(中性化)	B 写真番号 1,2,3,
下部構造	A	写真番号	A	写真番号	A	写真番号	(経年劣化)	B 写真番号 4,5
上下部接続部	A	写真番号	A	写真番号	A	写真番号	(経年劣化)	B 写真番号 6
その他(フェールセーフ)	A	写真番号	A	写真番号	A	写真番号	(経年劣化)	A 写真番号
その他(伸縮装置)	A	写真番号	A	写真番号	A	写真番号	()	写真番号

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

<p>起点側</p>		<p>終点側</p>
------------	--	------------





状況写真(様式1に対応する状態の記録)

○上部構造、下部構造、上下部接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。




施設ID		34.97027.139.04416		定期点検実施年月日		2024.11.7		定期点検者		0		0											
構成要素				上部構造				構成要素				上部構造											
想定する状況		4-その他		中性化		構成要素の状態		B		想定する状況		4-その他		経年劣化		構成要素の状態		B					
																							
写真番号		1		径間		1		部材番号		Mg01		写真番号		2		径間		1		部材番号		Mg01	
備考		主桁側面にひびわれが見られる。																					
備考		主桁側面に剥離・鉄筋露出が見られる。																					
構成要素				上部構造				構成要素				下部構造											
想定する状況		4-その他		経年劣化		構成要素の状態		B		想定する状況		4-その他		経年劣化		構成要素の状態		B					
																							
写真番号		3		径間		1		部材番号		Ds		写真番号		4		径間		1		部材番号		Ac01	
備考		張出床版に剥離・鉄筋露出が見られる。																					
備考		A1壁壁に漏水跡が見られる。																					

状況写真(様式1に対応する状態の記録)

○上部構造、下部構造、上下部接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。

施設ID		34.97027.139.04416		定期点検実施年月日		2024.11.7		定期点検者		0		0											
構成要素				下部構造				構成要素				上下部接続部											
想定する状況		4-その他		中性化		構成要素の状態		B		想定する状況		4-その他		経年劣化		構成要素の状態		B					
																							
写真番号		5		径間		1		部材番号		Ap02		写真番号		6		径間		1		部材番号		Bh02	
備考		A2胸壁にうきが見られる。										備考		A2支承本体に顕著な腐食が見られる。									
構成要素				構成要素				構成要素				構成要素											
想定する状況				構成要素の状態				想定する状況				構成要素の状態											
																							
写真番号		7		径間				部材番号		Ap01		写真番号		8		径間				部材番号		Bh00	
備考												備考											

小屋の洞橋 一般図

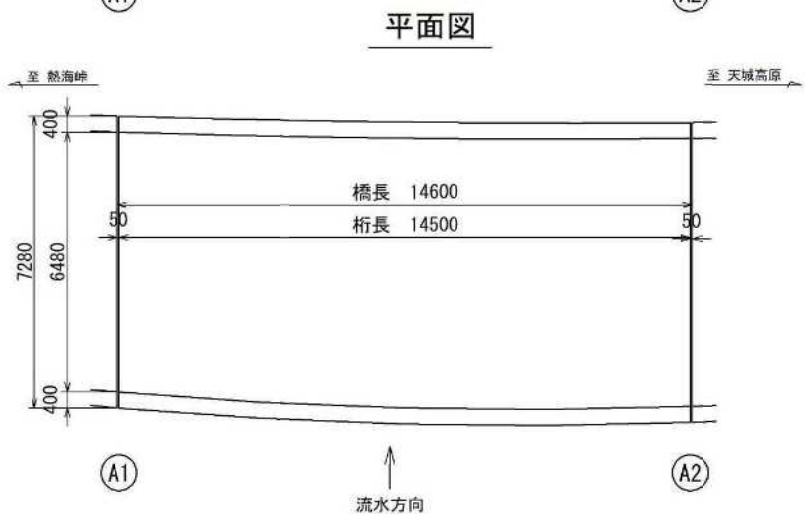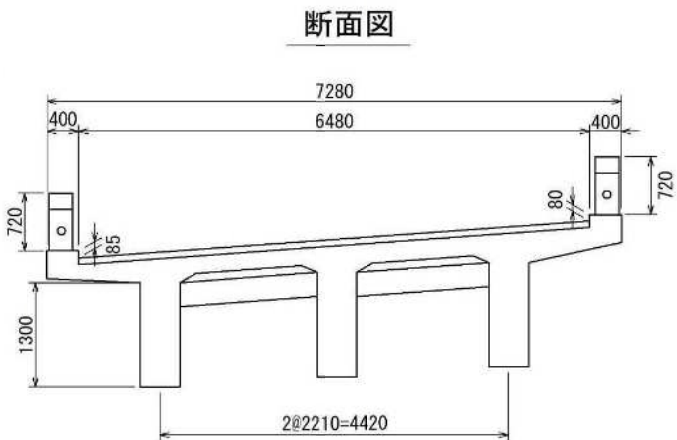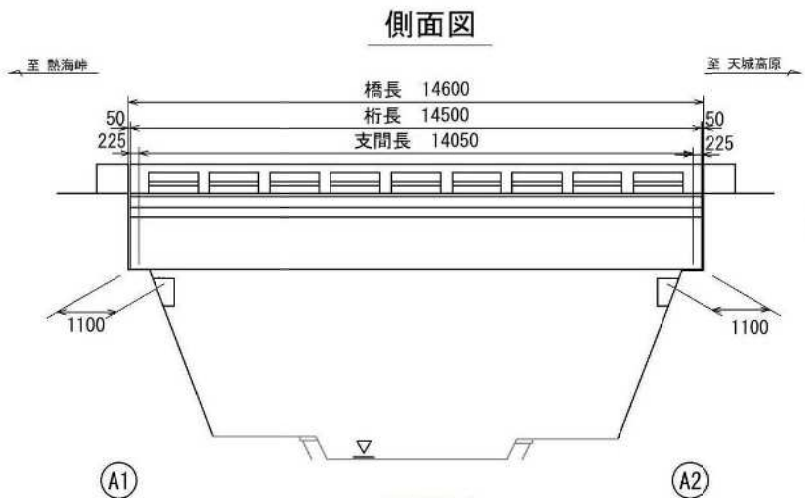

橋梁コード	E00200080-00	事務所	静岡県道路公社
カナ名称	ヨレブリッジ	路線名称	伊豆スカイライン
橋梁名称	小屋の洞橋	所在地	静岡県伊豆市冷川
一般図番号	1	所在地カナ	シズカケンイヅシエカワ

橋梁一般図

様式 A-2